

- SIGNATURER:**
- Spildevandsledning - Favrskov Forsyning
  - - - Regnvandsledning - Favrskov Forsyning
  - - - Dræneling - Favrskov Forsyning
  - - - Vandledning - Hinnerup Vandværk
  - - - Fjernvarmeledning - Hinnerup Fjernvarme
  - - - El og Data - N1 og Aura

- Projekteret højdekurver pr. 10 cm
- Skelbrønd Spildevand
- Infiltrationsbrønd
- Belysningsmast og kabel
- Tilslutningspunkt for afledning af regnvand på terræn
- Mulig placering af indkørsel

NOTE: Alle koter er projektkoter

Sag:	Byggemodning Bjerggårdsvej Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand	Projekt nr.:	10407874
Emne:	Parcelskitse Bjerggårdsvej 41	Fase:	-
Dato:	21.05.2021	Tegn. nr.:	
Udf.:	MSAS	Kont.:	SMH
Geok.:	MAAA	Skala:	1:200
<b>Bjerggårdsvej 41</b>			



Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C  
niras@niras.dk | 8732 3232

21-05-2021 07:50:34  
\\niras\proj\ROV\10407874\C07\_Geometry\C07\_01\_Drawing\Parcelkont/Bjerggårdsvej 41.dgn

# Geoteknisk rapport Indledende undersøgelse



Sag: J19.0797 – Bjergegårdsvej 41, Hinnerup

Salg af parcelhusgrund

Horsens, den 9. juni 2021

**Rekipient:**  
Favrskov Kommune  
Skovvej 20  
8382 Hinnerup





# Geoteknisk rapport

## Indledende undersøgelse

### Sag

J19.0797 – Bjergegårdsvej 41, Hinnerup.

### Emne

*Der er i området planlagt en større terrænregulering. Regulering udføres ved at hele området afrømmes for muld hvorefter det reguleres. Hvor terrænet skal hæves reguleres der med råjord og der afsluttes overalt med 0,3 m muld. Regulering er på nuværende tidspunkt endnu ikke færdig og alle koter er projekterede koter.*

Næværende jordbundsundersøgelse er udført med henblik på salg af parcelhusgrund, med forventning om parcelhusbebyggelse i et plan uden kælder.

Med udgangspunkt heri har Franck Miljø- & Geoteknik til orientering om bund- og grundvandsforholdene udført en undersøgelse omfattende 1 geoteknisk boring.

Vi er således ikke bekendt med et konkret projekt. Når et konkret projekt foreligger, skal der udføres supplerende boringer.

Til vor rådighed har vi modtaget situationsplan – bilag 1.

### Konklusion

#### Geologi:

I boringen træffes, under ca. 0,4 m muld og fyldjord, bæredygtige aflejringer af senglacielt smeltevandssler, underlejret af smeltevandssand, til boringens afslutning ca. 5,1 m under terræn.

Leraflejringer ca. 2,4 m under terræn fremstår med lav styrke,  $c_v = 30 - 35 \text{ kN/m}^2$ .

**Funderingsforhold:**

Fremtidigt byggeri kan, med forhold som i den udførte undersøgelse, mest relevant opføres ved direkte fundering på bæredygtige aflejringer.

Gulve kan opbygges som normalt terrændæk og på velkomprimeret sandfyld, som angivet i afsnittet "Gulve".

Hvor der funderes over det slappe lag, skal det ved relevant trykspredning sikres, at der ikke sker gennemlokning ned i dette lag, hvorfor det kan være relevant at øge fundamentsbredden. Alternativt kan der, afhængig af koter for byggeriet, tages stilling til, om der lokalt skal foretages en udskiftning med sandfyld.

**Tørholdelse:**

Med forhold som i den udførte undersøgelse forventes anlægsarbejder at kunne udføres uden væsentlige gener fra grundvand.

Permanent tørholdelse kan udføres som beskrevet i "Norm for dræning af bygværker DS 436", herunder drænklasse 2, hvor der etableres almindeligt omfangsdræn.

**Bemærkninger:**

Det bemærkes, at denne rapport er en indledende undersøgelse. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en undersøgelsesrapport, samt en projekteringsrapport.

## Indhold og bilag

### Indhold

1.	Markarbejde
2.	Laboratoriearbejde
3.	Grundvandsforhold
4.	Geologiske forhold
5.	Funderingsforhold
5.1	Styrkeparametre
5.2	Sætninger
5.3	Gulve
6.	Kontrolundersøgelse
7.	Tørholdelse
7.1	Midlertidig tørholdelse
7.2	Permanent tørholdelse
8.	Anlægsforhold
9.	Miljøforhold
10.	Bemærkninger

### Bilag

1	Situationsplan
2	Boreprofil
-	Standardbilag, signaturforklaringer

## 1. Markarbejde

Der blev udført 1 geoteknisk prøveboring. Boredatoen fremgår af boreprofilet. Borestedet er markeret på arealet med det monterede pejlerør.

I boringen blev der:

- udtaget prøver i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser blev indmålt.
- udført vingeforsøg/styrkeforsøg.
- monteret  $\varnothing 25$ m pejlerør

Markundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthåndbogen".

Resultater af forsøgene er optegnet på boreprofilet, med angivelse af placering af prøver og laggrænser.

Afsætning af borestedet er udført på baggrund af fremsendte tegning.

Det bemærkes at den angivne terrænkote ved borestedet er oplyst af Niras som har interpoleret dem ud fra angivne højdekurver. Der kan derfor forekomme afvigelser i den angivne terrænkote.

## 2. Laboratoriearbejde

På de optagne prøver er der udført:

- geologisk bedømmelse.
- bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgår af boreprofilet.

Laboratorieundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 "Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse".

### 3. Grundvandsforhold

Umiddelbart efter endt borearbejde kunne der ikke registreret et frit, som angivet på boreprofilet.

Pga. den korte tid mellem borearbejdets udførelse og pejling af vandspejlet er det målte vandspejl næppe repræsentativt. Vandspejlet forventes endvidere at være svingende og nedbørsafhængigt og anbefales derfor genpejlet før anlægsarbejdets planlægning og start.


I boringen er der monteret pejlerør for senere kontrol.

### 4. Geologiske forhold

I boringen træffes, under ca. 0,4 m muld og fyldjord, bæredygtige aflejringer af senglacielt smeltevandsler, underlejret af smeltevandssand, til boringens afslutning ca. 5,1 m under terræn.

Se i øvrigt den detaljerede beskrivelse på boreprofilet.

Jf. historisk kort kan der på matriklen evt. forventes at finde gammel vejopbygning, fyldaflejringer mv. grundet en gammel vej, som er markeret med orange på figur 1.

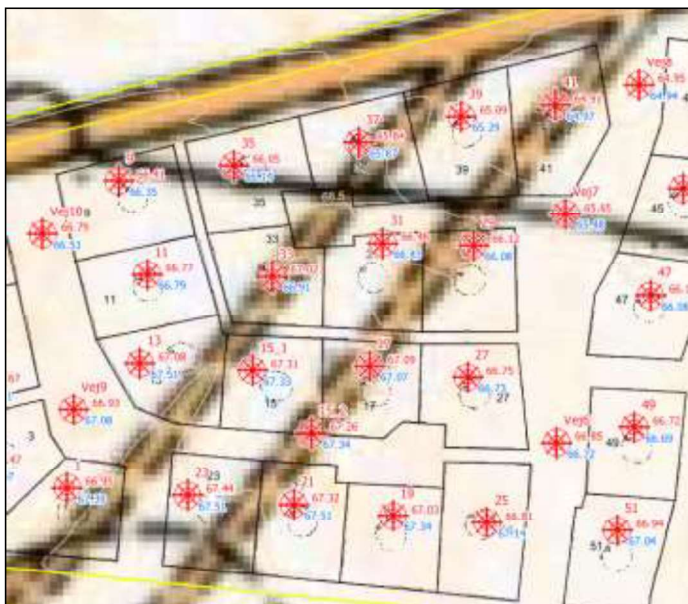

Figur 1- Historisk kort Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (kortforsyningen.dk)

## 5. Funderingsforhold

Med de trufne forhold kan der funderes i geoteknisk kategori 2, jf. Eurocode 7 (EN1997).

Der kan foretages direkte fundering af alle bygningsdele.

Fundering kan ske i bæredygtige aflejringer eller på velkomprimeret sandfyld udlagt efter udskiftning til disse aflejringer.

Fundamenter/sand-/grusfyld kan funderes/opbygges i eller under den dybde, der er angivet i tabel 1.

Gulve kan opbygges som terrændæk efter afrømning som angivet i tabel 1.

Tabel 1 – Dybdeangivelse til bæredygtige aflejringer:

Boring Nr.	Terrænkote [m]	AFR-kote [m]	Dybde [m u.t.]	OBL-kote [m]	Dybde [m u.t.]
41	64,97	64,57	0,4	64,57	0,4

"OBL" angiver overside af bæredygtige aflejringer.

"AFR" angiver niveau for afrømning, for opbygning af normalt sætningsfrie gulve og normale befæstede arealer.

Fundamenter skal altid føres til frostfri dybde, svarende til 0,9 m for almindeligt byggeri og 1,2 m under fremtidigt terræn for fritstående og opvarmede konstruktioner.

### 5.1 Styrkeparametre

Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som anvendelsesgrænsetilstanden (sætninger), og den skal omfatte undersøgelse af såvel korttids- som langtidstilstanden, jf. EC 7, del 1, kapitel 2 og 6 samt DK-Anneks D.

For de trufne aflejringer kan der anvendes følgende målte/skønnede karakteristiske styrkeparametre og rumvægte:

LER:

$$c_v = 60 - 75 \text{ kN/m}^2$$

$$c' = 6 - 7 \text{ kN/m}^2$$

$$\phi = 30^\circ$$

$$\gamma/\gamma' = 19/9 \text{ kN/m}^3$$

SAND:

$$\phi = 36^\circ$$

$$\gamma/\gamma' = 17/7 \text{ kN/m}^3$$



Hvor der funderes over det slappe lag, skal det ved relevant trykspredning sikres, at der ikke sker gennemlokning ned i dette lag, hvorfor det kan være relevant at øge fundamentsbredden. Alternativt kan der, afhængig af koter for byggeriet, tages stilling til, om der lokalt skal foretages en udskiftning med sandfyld.

## 5.2 Sætninger

Generelt skønner vi, at der ikke vil komme betydende sætninger, men fundamenter anbefales dog armeret med min. 0,2 % ribbestål, fordelt foroven og forneden, som sætningsudjævnende armering.

For almindelige liniefundamenter vil vi anbefale, at der anvendes 3Y12 i både top og bund. Der bør anvendes min. betonstyrke C12. Betonen vibreres omhyggeligt og jernes placering skal sikres under udstøbning.

Alternativ kan der anvendes fiberarmeret beton med samme styrke- og deformationsegenskaber.

## 5.3 Gulve

Normalt sætningsfrie gulve kan udlægges som terrændæk efter afrømning til "AFR" eller derunder.

## 6. Kontrolundersøgelse

I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal der i forbindelse med byggeri foretages kontrolinspektioner af samtlige udgravninger til sikring af, at der overalt funderes på de forudsatte intakte aflejringer, med de forudsatte styrkeparametre og egenskaber.

Hvis afrømning medfører opbygning af sandfyld på over 0,6 m under gulve, skal der jf. Eurocode 7 (EN1997), udføres kontrol med fyldens lejringstæthed, som bør være min. 98 % standardproctortæthed bestemt ved isotopmetoden.

Den anførte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 forsøg, hvor intet forsøg må ligge mere end 3 % under det krævede gennemsnit.

## 7. Tørholdelse

Der skelnes mellem to typer jordarter i forbindelse med tørholdelse. Jordarter med god eller ringe permeabilitet.

Ved jordarter med god permeabilitet, forstås jordarter med permeabilitetskoefficienten  $k \geq 0,0001$  m/s.

Ved jordarter med ringe permeabilitet, forstås jordarter med permeabilitetskoefficienten  $k \leq 0,00001$  m/s.

Forholdene skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde, under hensyntagen til vandspejlsniveau.

(kilde "Norm for dræning af bygværker DS 436, afsnit 2.6").

### 7.1 Midlertidig tørholdelse

Med forhold som i den udførte undersøgelse forventes anlægsarbejder at kunne udføres uden væsentlige gener fra grundvand.

Tilsvivende vand skal dog straks fjernes ved f.eks. simpel lænsning, for at undgå opblødning af de lerede aflejringer.

Vi deltager gerne i nærmere vurderinger såfremt dette måtte blive aktuelt.

### 7.2 Permanent tørholdelse

De aktuelle leraflejringer er lavpermeable aflejringer med en skønnet permeabilitetskoefficient  $k \leq 0,00001$  m/s, og vurderes dermed ikke at være selvdrænende.

If. Bygningsreglementet 2015 skal konstruktioner udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfører fugtskader og fugtgener.

Det betyder bl.a., at terrændæk skal udføres på fast og tør jordbund og at terrænet ikke må kunne udsættes for oversvømmelser.

Overfladevand skal således bortledes, f.eks. ved anvendelse af tilstrækkeligt fald på terræn bort fra bygningen.

Det har hidtil været god praksis, at der anvendes dræn, hvor gulvoverfladen ligger mindre end 300 mm over terræn, og jorden ikke samtidig er tilstrækkelig selvdrænende.

J19.0797 – Bjergegårdsvej 41, Hinnerup.

Side 10

(kilde SBI-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger, s. 69).

Der henvises i øvrigt til "Norm for dræning af bygværker DS 436".

## 8. Anlægsforhold

Udgravningerne kan udføres uafstivet.

Den trufne lerjord kan ved mekanisk påvirkning (gummihjulstrafik m.m.) let blive opblødt, æltet og ufremkommelig, hvilket der må tages hensyn til ved planlægning og udførelse af jordarbejdet.

## 9. Naboforhold

Franck Miljø- & Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af arealet og er således ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med opførelse af bygningen.

## 10. Miljøforhold

Iflg. Miljøportalen ligger grunden uden for områdeklassificeret område, hvilket betyder, at myndighederne har oplysninger om at jorden forventes at være ren og kan henføres til kategori 1. Overskudsjord fra grunden kan bortkøres uden yderligere kemiske analyser og godkendelser.

Såfremt der under gravearbejdet mod forventning træffes tegn på forurening skal relevante myndigheder kontaktes.

## 11. Bemærkninger

Det bemærkes, at denne rapport er en indledende undersøgelse. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en undersøgelsesrapport, samt en projekteringsrapport.

Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol må rekvireres senest dagen før.



J19.0797 – Bjergegårdsvej 41, Hinnerup.

Side 11

Jordprøver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

Horsens, den 9. juni 2021

**FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK AS**

Signe F. Andersen  
Sagsingeniør

Thomas Ravn  
Kvalitetssikring

19.0797

Udstykning, Hinnerup



## Bilag 1 Situationsplan

Franck Miljø & Geoteknik AS  
Tlf. 4733 3200  
www.geoteknik.dk



(Borings/hus nummer)

(Terraenkote) for terrænregulering

(Terraenkote) efter terrænregulering

1:1.200

Kilde:  
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (kortforsyningen.dk),  
GEUS (geus.dk), Miljø- og Fødevarerministeriet




80

0

80

160 m



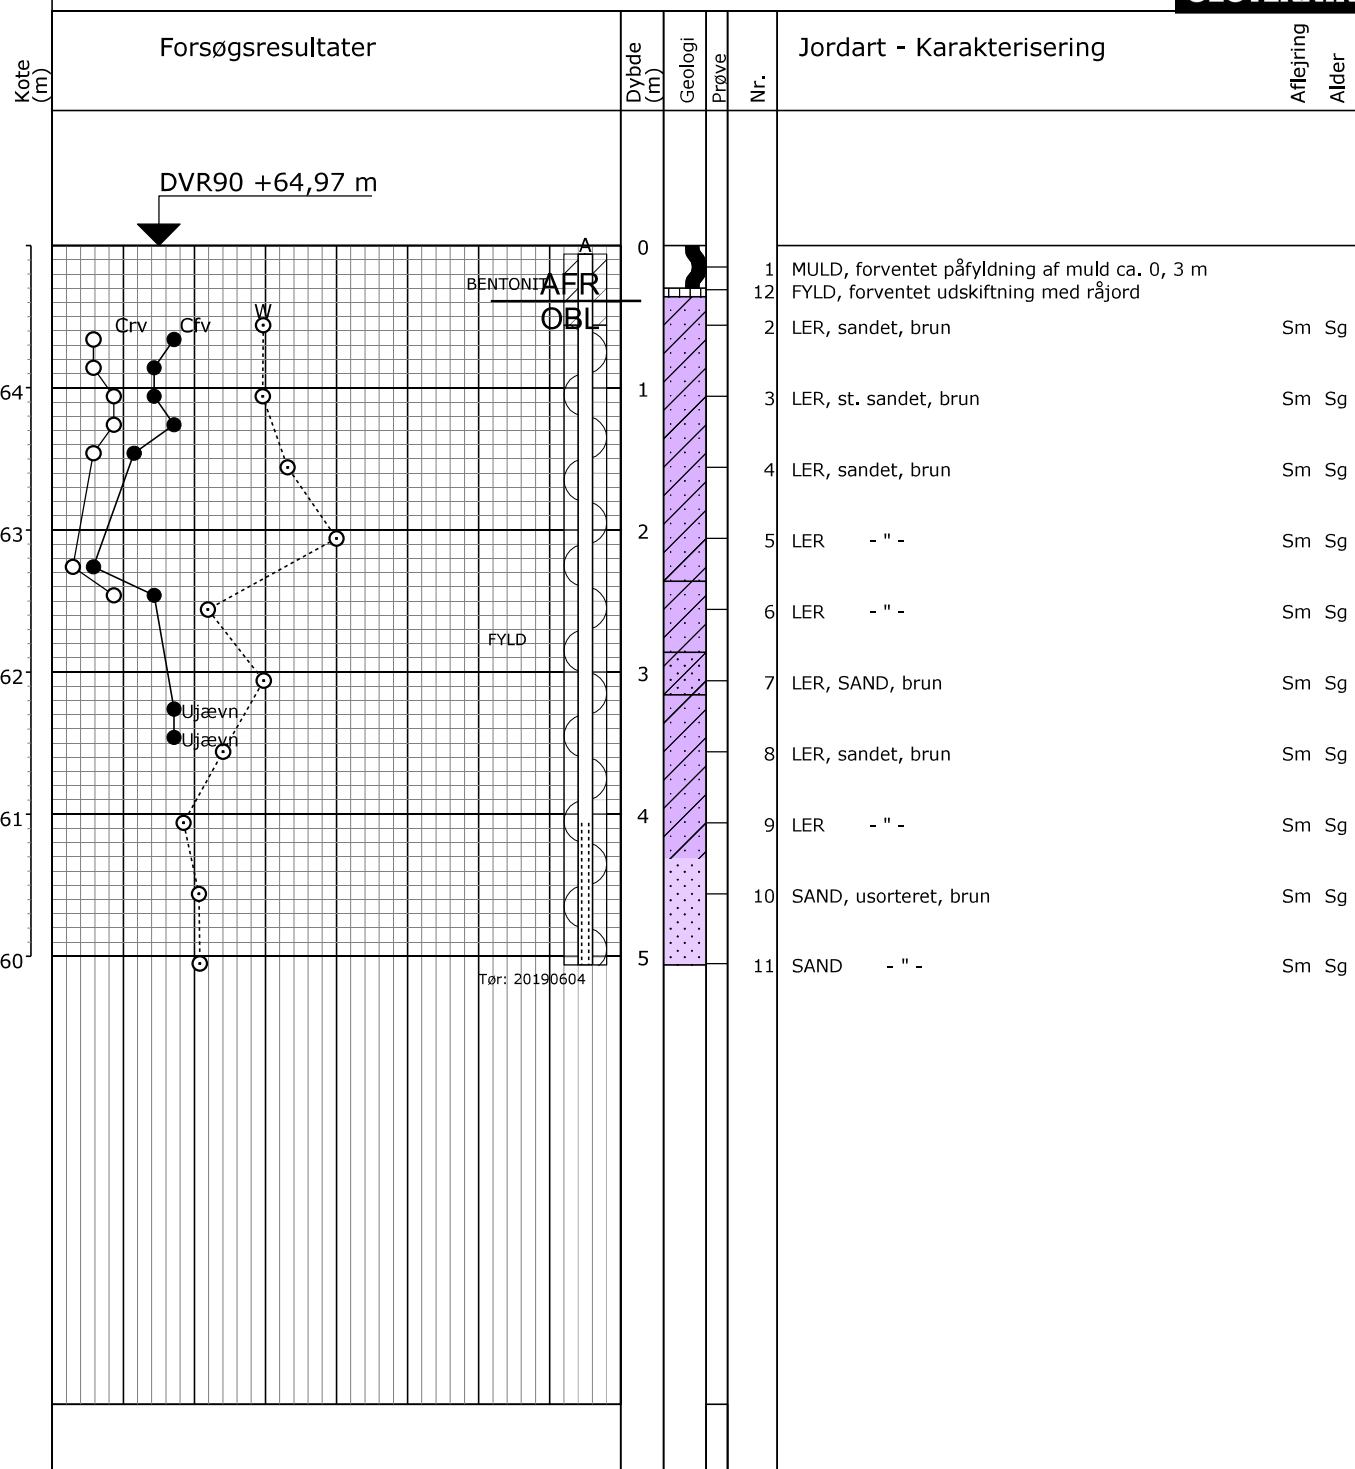


























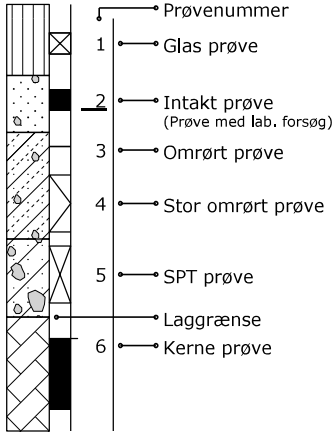
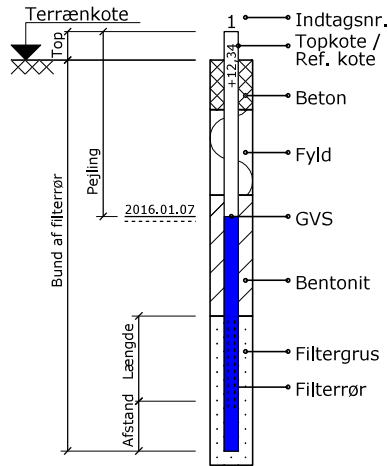
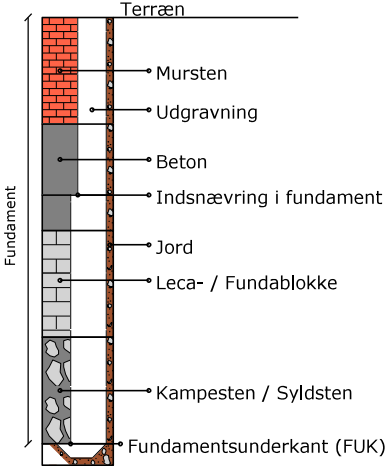
# Boreprofil



○	5	10	15	20	25	30	35	W (%)
●	100	200	300					Crv, Cfv (kPa)

Boremethode:  
 Pejlerør: A: - Ref. kote: 64,97 m  
 B40

# Forsøgsresultater

Jordartssignatur	Situationsplan	Boreprofil
 FYLD  MULD  MULDDET  MULDSTRIBER  MULDZONER  LER  SILT  SAND  GRUS  STEN  MORÆNELER  MORÆNESILT  MORÆNESAND  KALK (KRIDT)  FLINT  KLIPPE  GYTJE  SKALLER  TØRV  TØRVEDYND  PLANTERESTER	 Pumpeboring (BU)  Pejleboring (BW)  Miljøboring (BE)  Prøvegravning (PG)  Boring med prøvetagning (BS)  Boring med prøver og vingeforsøg (BG)  CPT forsøg (C)  Sondering, rammesonde (F)	 <p>                     1 → Prøvenummer                      1 → Glas prøve                      2 → Intakt prøve (Prøve med lab. forsøg)                      3 → Omrørt prøve                      4 → Stor omrørt prøve                      5 → SPT prøve                      → Laggrænse                      6 → Kerne prøve                 </p>
	Pejlerør	Prøvegravninger
	 <p>                     Terrænkote                      Top                      Indtagsnr.                      Topkote / Ref. kote                      Beton                      Fyld                      GVS                      Bentonit                      Filtergrus                      Filterør                      Bund af filterør                      Pejling                      2016.01.07                      Afstand                      Længde                 </p>	 <p>                     Terræn                      Mursten                      Udgravning                      Beton                      Indsnævring i fundament                      Jord                      Leca- / Fundablokke                      Kampesten / Syldsten                      Fundamentsunderkant (FUK)                 </p>

I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i borerne.

## Definitioner

Signatur	Emne	Fork.	Enhed	Beskrivelse	Geologiske forkortelser
○	Vandindhold	W	[%]	Vand i % af tørstofvægt	<b>Miljø</b>
┌	Flydegrænse	WL	[%]	Vandindhold ved flydegrænse	<b>Alder</b>
└	Plasticitetsgrænser	WP	[%]	Vandindhold ved plasticitetsgrænse	Br Brakvand Pg Postglacial
┌└	Plasticitetsgrænser	IP	[%]	IP = WL - WP	Fe Ferskvand Sg Senglacial
▽	Rumvægt	y	[kN/m <sup>3</sup> ]	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen	Fl Flydejord Al Allerød
■	Poretal	e		Forhold mellem porevolumen og kornvolumen	GI Gletscher Gc Glacial
+	Glødetab	gl	[%]	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten	Ma Marin Ig Interglacial
x	Reduceret Glødetab	glr	[%]	gl - ka	Ne Nedskyl Is Interstadial
⊕	Kalkindhold	ka	[%]	Vægt af CaCO <sub>3</sub> i % af tørstofvægten	O Overjord Te Tertiær
-/(+)/(+)/(+)	Kalkprøve	kp		Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: stærkt kalkholdigt	Sm Smeltvand Ng Neogen
++/+/+(+)/(+)/(+)/(+)	Frost			++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser + Opfrysningsproblemer, under korte frostperioder (+) Opfrysningsproblemer, under lange frostperioder - Ikke opfrysningsfarlig -- Absolut ingen opfrysningsfare ? Frostfaren kan ikke bedømmes -?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme	Sk Skredjord Pn Palæogen
H1,H2,H3,H4,H5	Hærdningsgrader			H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet	Vi Vindaflejret Pi Pliocæn
	Gradering			U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet	Mi Miocæn
●	Vingestykke, intakt	cfv	[kN/m <sup>2</sup> ]	Udraenet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord	Ol Oligocæn
○	Vingestykke, omrørt	crv	[kN/m <sup>2</sup> ]	Udraenet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord	Eo Eocæn
	Sonderingsmodstand			vr. Vingeforsøg med defekt vinge vd. Forsøg med defekt vinge st. Forsøg påvirket af sten	Pl Palæocæn
	- Belastet spidsbør	RSP	N200	Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning	Sl Selandien
	- Svensk rammesonde	RRS	N200	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning	Da Danien
	- Let rammesonde	RLSD	N200	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning	Kt Kridt
	- SPT-sonde, lukket/åben	SPT	N300	Antal slag pr. 300 mm nedsynkning	Ms Maastrichtian